

令和3年6月10日

## 消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしたので、お知らせします。

### 1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年3月～4月	ハム	アレルギー表示が欠落したハムを学校給食調理場等に誤納品。	岡山県
2	令和3年6月3日	接続具	消費者が設置したガス湯沸器と接続具の接続不良により漏えいしたガスに引火し、接続具の一部に焦げ。	大阪府
3	令和3年5月17日	ガス湯沸器	消費者が設置したガス湯沸器と接続具の接続不良により漏えいしたガスに引火し、1名が軽傷。	茨城県

### 2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	中華わかめ	アレルギー(ごま)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年5月26日)
2	自動二輪車(ヤマハ tricke XG250 他)	自動二輪車(速度計)のリコール。(4963) 速度計において、正規の仕様と異なる指針保持ピンを組み付けたものがある。そのため、計器盤内の温度が上がると、当該保持ピン表面の塗料が粘性を帯び、最悪の場合、指針が当該保持ピンに固着し、速度計が作動しなくなるおそれがある。
3	普通乗用自動車(トヨタ ノア 他)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(4966) ハイブリッドシステムにおいて、電力変換モジュール制御基板の電気ノイズ耐性不足により、高電圧回路の電圧変動で発生する電気ノイズを電源制御回路が異常と誤検知し瞬間に停止する場合がある。そのため、電源電圧が一瞬低下して、エンジン警告灯の点灯とともに、一時的な動力損失が発生するおそれがある。
4	普通乗用自動車(BMW BMW 320i 他)	普通乗用自動車(座席ベルト等)のリコール。(外-3230) フロントシート組立て工場において、工程管理が不適切なため、シートベルトキャッチを固定するボルトが正しく取り付けられていないものがある。そのため、当該部分から異音が発生し、最悪の場合、衝突事故の際にシートベルトキャッチがシートフレームから外れ、乗員が怪我をするおそれがある。
5	調理パン	表示シールの貼りもれ。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月1日)
6	にんにくオイル漬(びん詰)(計3件)	現在の加熱殺菌方法では一部細菌の増殖が懸念される。 (自主回収に着手した年月日 令和3年5月19日)
7	普通乗用自動車(プジョー 3008 他)	普通乗用自動車(排気ガス発散防止装置)のリコール。(外-3221) ディーゼルエンジンの粒子状物質浄化装置(DPF)において、エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、DPF内部の温度が想定より高温になることがある。そのため、当該内部のフィルターが熱影響により亀裂が発生することで、粒子状物質の浄化性能が低下し、排気ガス規制値を満足しなくなるおそれがある。
8	普通乗用自動車(プジョー 208 他)	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(外-3222) 高圧燃料ポンプにおいて、製造時の溶接が不適切なため、溶接による金属粉がポンプ内部に残留し、燃圧調整バルブの作動を妨げるおそれがある。そのため、燃料の噴射圧が不足し、警告灯点灯ならびにエンジン始動不良・出力不足になるおそれがある。

9	普通乗用自動車(DS S3クロスバック)	普通乗用自動車(前照灯)のリコール。(外-3223) ヘッドライト自動調整ユニットにおいて、半田付け時の温度管理が不適切なため、設定温度が低い状態で半田付けされ、不十分な状態で取り付けられたものがある。そのため、走行振動等により半田が剥がれることで、導通不良が発生し、警告灯が点灯及びヘッドライトの照射角度自動調整が作動しなくなるおそれがある。
10	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ GLE400d4MATIC他)	普通乗用自動車(その他)のリコール。(外-3224) エアコンのエバポレータにおいて、排水ホースの組付けが不適切なため、車室内に凝縮水が漏れ出すものがある。そのため、床下が浸水して電気配線に腐食や短絡が発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
11	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ GLB200d 他)	普通乗用自動車(車体)のリコール。(外-3225) テールゲート上部のサイドspoイラにおいて、製造時の組付けが不適切なため、適切に固定されていないものがある。そのため、浮きが生じて固定が外れ、最悪の場合、走行時に脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。
12	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ メルセデスAMG GT63S4MATIC+)	普通乗用自動車(電気配線)のリコール。(外-3226) スタータモータの電気配線において、製造指示が不適切なため、配線がスタータモータのハウジングに干渉して取り付けられているものがある。そのため、走行時の振動等で配線の被覆が損傷し短絡して、エンジンが始動不能となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
13	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ GLB200d)	普通乗用自動車(車体)のリコール。(外-3227) フロント左右のホイールアーチカバーにおいて、製造時の組付けが不適切なため、適切に固定されていないものがある。そのため、浮きが生じて固定が外れ、最悪の場合、走行時に脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。
14	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ GLE4504MATIC他)	普通乗用自動車(原動機)のリコール。(外-3228) エンジンの点火コイルにおいて、装着作業が不適切なため、誤品が取り付けられていたり、適切に固定されていなかったりするものがあり、影響を受けたシリンドラが失火することがある。そのため、エンジンの出力が低下するとともにエンジン警告灯(MIL)が点灯し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。
15	普通乗用自動車(ボルボ ボルボ XC90)	普通乗用自動車(リアシートコントロールディスプレイ)の改善対策。(616) 後部座席から助手席のシート調整を行うコントロールディスプレイにおいて、制御プログラムが不適切なため、ディスプレイに水滴等が付着した状態でタッチパネルの操作を行った場合、タッチ操作を終了しているにも関わらず、操作が継続していると誤認することがある。そのため、助手席のシート調整が最大位置まで作動し続け、最悪の場合、乗員がケガをするおそれがある。
16	寿司	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月1日／販売地域 東京都、神奈川県)
17	菓子パン	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年6月4日／販売地域 長野県)

### 3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和3年5月26日	販売店(5月25日に販売された食品)	アニサキス	石川県
2	令和3年5月	給食施設(提供日不明の食事)	調査中	埼玉県
3	令和3年5月19日	販売店(5月16日に販売された食品)	動物性自然毒(シガトキシン)	沖縄県
4	令和3年5月24日	飲食店(5月21日の食事)	カンピロバクター	岩手県

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。  
消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL:<https://www.jikojoho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年6月10日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ  
消費者庁消費者安全課 照井、石井  
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290