

令和5年6月30日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気こんろに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|---|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うち石油ふろがま1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うちパワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、
照明器具2件、バッテリー（リチウムイオン、草刈機用）1件、
蛍光灯1件、ポータブルブルーレイプレーヤー1件、
電気洗濯機1件、扇風機1件、シュレッダー1件、電気こんろ1件） | 10件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うちLEDランプ（電球型）1件、除湿機1件、
幼児用乗物（三輪車）1件、電気掃除機1件、
携帯電話機1件、電動アシスト自転車1件） | 6件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及
び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審
議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202200325、A202200348、A202200388、A202200413、A202200427、A202200435、A202200454、A202200455を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

日立熱器具株式会社（現 日立グローバルライフソリューションズ株式会社）が製造し、サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）が販売した電気こんろについて（管理番号：A202300263）

※株式会社ＬＩＸＩＬ製ミニキッチンに組み込まれたもの

①事象について

日立熱器具株式会社（現 日立グローバルライフソリューションズ株式会社（法人番号：8010401057011））が製造し、サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）が販売した電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられます。

②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が発生しています。

このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）を実施しています（現在11社が継続実施。）。

③対象製品

対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日からリコール（無償改修）を実施。

対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式HT-1250を含む。）

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 96.8%（2023年5月31日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 75.0%（2023年5月31日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 70.4%（2023年5月31日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	1	火災	2016年度	0	—
2022年度	0	—	2015年度	3	火災
2021年度	1	火災	2014年度	0	—
2020年度	0	—	2013年度	3	火災
2019年度	3	火災	2012年度	3	火災
2018年度	1	火災	2011年度	5	火災
2017年度	1	火災	2010年度	3	火災

※当該事故（管理番号：A202300263）は含まない。

<対象製品の外観>

（写真は HT-1290）



- 「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。
- 「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。
- 改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。

【問合せ先】

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

電話番号：0120(256)557

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：

https://www.hitachi.co.jp/information/support_120220/index.html

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス：dkk.jimu@denki-konro.jp

※メールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

(別添)

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ(前面操作) ※写真は富士工業製



一口こんろ(上面操作)
ブランド表記はHITACHIまたは、SUNWAVE



複数口こんろ(前面操作のみ)

長期間使用されない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー(旧社名)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	LIXIL (旧製造会社 サンウエーブ工業株式会社)	SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B
	東芝ライフスタイル (旧製造会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111, BHP-121
	パナソニックくらしアプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名 日立電機株式会社)	HT-1250, HT-1550, HT-1250T
	ハウステック (旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102, HK-2102, HT-1250C
	富士工業	FH-31A, FH-31B (品番表記がなく、100V, 200Vのみを表示している製品もあります。)
	三菱電機	CR-1201, CR-1201A, CR-1202, CR-1501, CR-1501A, CR-1501B
上面操作一口電気こんろ※1	LIXIL (旧製造会社 サンウエーブ工業株式会社)	HT-1290, HT-1500
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名 日立電機株式会社)	HT-1290, HT-1290T, HT-1500
複数口電気こんろ※2	LIXIL (旧製造会社 サンウエーブ工業株式会社)	SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T
	東芝ライフスタイル (旧製造会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT, BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461W, BHP-461W
	パナソニックくらしアプライアンス社 (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200 (※3), NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204CM, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307
	日立グローバルライフソリューションズ (旧社名 日立電機株式会社)	HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D4451SS
	富士工業	FH-62, FH-621, FH-63, NSH-621, SBA-201, SBA-211, SBA-211A, SBA-301, SBA-311, SBA-311L

※1. 小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります)に組み込まれています ※2. 据置型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカスタンダード株式会社、パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社
0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

三協立山株式会社
0120-202-436 (旧社名 三協立山アルミ株式会社) <http://www.st-grp.co.jp/>

タカスタンダード株式会社
0120-200-805 <https://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ライフスタイル株式会社
0120-668-401 (旧製造会社 東芝コンシューママーケティング株式会社) <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/>

株式会社ハウステック
0120-524-852 (旧社名 株式会社日立ハウステック) <http://www.housetec.co.jp/2007/07/index.html>

パナソニック株式会社くらしアプライアンス社
0120-391-391 (旧社名 松下電器産業株式会社) <https://panasonic.co.jp/ep/index.htm>

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
0120-116-484 (旧社名 松下電器株式会社) <https://panasonic.co.jp/phs/>

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
0120-256-557 (旧社名 日立電機株式会社) <https://www.hitachi-gls.co.jp/>

富士工業株式会社
0120-500-621 <https://www.fujioh.com/>

三菱電機株式会社
0120-099-506 <https://www.mitsubishielectric.co.jp/>

株式会社 LIXIL
0120-190-530 (旧製造会社 サンウエーブ工業株式会社) <https://www.lixil.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>



東京消防庁・経済産業省の各ホームページにも掲載され、注意喚起並びに改修を促進しています。

東京消防庁 <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/life/topics/200910/kitchen.html>

経済産業省 https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/chuui_kanki/denkikonro.htm

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、首藤、庄田

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：宮本、佐々木

電 話：03(3501)1511（内線）4311

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202300255	令和5年6月15日	令和5年6月26日	石油ふろがま	BM-71	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットした後、当該製品から発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	青森県	製造から30年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A202200325	令和4年7月25日	令和4年7月29日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	SPSM-444B-DM(合同会社DMM. comブランド)	三洋電機株式会社(合同会社DMM. comブランド)	火災	異音がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、フィルムコンデンサーから出火したものと推定されるが、フィルムコンデンサーの焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	愛知県	令和4年8月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200348	令和4年7月5日	令和4年8月9日	照明器具	LZS-91752YWV	大光電機株式会社(輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、電源基板が異常発熱して焼損したものと推定されるが、電源基板の焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和4年8月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200388	令和3年10月18日	令和4年8月22日	照明器具	DCL-30506(大光電機株式会社ブランド)	株式会社大明(大光電機株式会社ブランド)	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、ICスターター内の基板上の抵抗器が異常発熱し発煙したものと考えられるが、当該製品の詳細は確認できなかったことから、抵抗器が異常発熱した原因の特定には至らなかった。	秋田県	令和4年8月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200413	令和4年8月10日	令和4年8月30日	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	KA061-55412	株式会社クボタ	火災	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品に内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して、出火したものと推定されるが、焼損が著しく、電池セルが異常発熱した原因の特定には至らなかった。	岐阜県	令和4年9月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200427	令和4年8月1日	令和4年9月1日	蛍光灯	EFD15EN/12-C6	NECライティング株式会社(現 株式会社ホタルクスが事業承継)(輸入事業者)	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、蛍光管の根元部の異常発熱により、樹脂製外郭が焼損したものと推定されるが、当該製品の詳細を確認できなかったことから、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和4年9月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200435	令和4年8月25日	令和4年9月5日	ポータブルブルーレイプレーヤー	DMP-B200	パナソニック株式会社(現 パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社) (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、DCプラグで異常発熱が生じ、焼損したものと考えられるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和4年9月9日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200454	令和4年9月2日	令和4年9月12日	電気洗濯機	AQW-GV80G	アクア株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は風呂水ポンプ端子台の電源端子間でトラッキング現象が生じて出火したものと推定されるが、端子台の焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	北海道	令和4年9月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200455	令和4年8月29日	令和4年9月12日	扇風機	K-459KYL	コーナン商事株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 調査の結果、当該製品は、首振り部近くの電源コードが半断線して出火し、周辺の綿埃等に延焼したものと推定されるが、電源コードが半断線した原因の特定には至らなかった。	兵庫県	令和4年9月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300262	令和5年4月24日	令和5年6月28日	シュレッダー	3134FL-P	株式会社NBSリコー (現 リコージャパン株式会社)	火災	公共施設で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	三重県	製造から25年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年5月24日
A202300263	令和5年6月11日	令和5年6月28日	電気こんろ	HT-1290(株式会社LIXIL製ミニキッチンに組み込まれたもの) (サンウエーブ工業株式会社ブランド)	日立熱器具株式会社 (現 日立グローバルライフソリューションズ株式会社)(サンウエーブ工業株式会社ブランド)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	神奈川県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:75.0% (上面操作一口電気こんろ合計)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300256	令和5年6月10日	令和5年6月26日	LEDランプ(電球型)	火災	駅の通路で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300257	令和5年6月13日	令和5年6月26日	除湿機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A202300258	令和5年5月10日	令和5年6月27日	幼児用乗物(三輪車)	重傷1名	保育園で、幼児(3歳)が当該製品に座った状態で発見され、右足指を負傷していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年6月16日
A202300259	令和5年6月15日	令和5年6月27日	電気掃除機	火災	商業施設で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A202300260	令和5年6月16日	令和5年6月27日	携帯電話機	火災	事務所で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202300261	令和3年6月29日	令和5年6月28日	電動アシスト自転車	重傷1名	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、左膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年6月20日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）（管理番号：A202200325）



照明器具（管理番号：A202200348）



照明器具（管理番号：A202200388）



バッテリー（リチウムイオン、草刈機用）（管理番号：A202200413）



蛍光ランプ（管理番号：A202200427）



ポータブルブルーレイプレーヤー（管理番号：A202200435）



電気洗濯機（管理番号：A202200454）



扇風機（管理番号：A202200455）

